

FLASH COVER


CAPOTAS MARÍTIMAS



| VEÍCULO VEHICLE VEHICULO | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| COD. | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | COD. | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION |
| 226 | RAMPAGE CD 2023/ | | | | |
| 227 | RAMPAGE CD CISA 2023/ | | | | |

| ITEMS ITENS ITENS | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|
| COD. | QT. (UNID.) | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION |
| -A- | 01 | CONJUNTO DE LONA DE VINIL VINYL TARP SET SET DE LONA DE VINILO | |
| -B- | 01 | PERFIL DE ALUMÍNIO (BARRA DIANTEIRA) ALUMINUM PROFILES (FRONT BAR) / PERFILES DE ALUMINIO (BARRA DELANTERA) | |
| -C- | 02 | SUPORTES DO TREK TREK HOLDER APOYO DE TREK | |
| -D- | 02 | PEÇAS DE FIXAÇÃO LATERAL DIANTEIRA FRONT SIDE FIXING PARTS PIEZAS DE FIJACIÓN DE LA PARTE DELANTERA | |
| -E- | 02 | PEÇAS DE JUNÇÃO LATERAL SIDE UNION PARTS PIEZAS PARA UNIÓN DE LADOS | |
| -F- | 04 | SUPORTES DOS TENSORES TENSIONER HOLDERS APOYOS DE RIELES | |
| -G- | 02 | PONTEIRAS PLÁSTICAS PLASTIC TIP PUNTERAS DE PLÁSTICO | |
| -H- | 02 | PERFIS DE ALUMÍNIO (BARRA LATERAL) ALUMINUM PROFILES (LATERAL BAR) / PERFILES DE ALUMINIO (BARRA LATERAL) | |
| -I- | 02 | CANTONEIRAS DO TREK TREK BRACKETS CANTONERAS DEL TREK | |
| -J- | 02 | TENSORES TENSIONERS RIELES TENSORES | |
| -K- | 01 | BORRACHA ESPONJOSA FOAM RUBBER espuma de goma | |
| -L- | 02 | PEÇAS DE FIXAÇÃO LATERAL FRONTAL UPPER REAR SIDE FIXING PARTS PARTE SUPERIOR TRASERA PIEZAS DE FIJACIÓN | |
| -M- | 04 | PARAFUSOS M06x16 M06x16 BOLTS PERNOS M06x16 | |
| -N- | 04 | PARAFUSOS M05x20 M05x20 BOLTS PERNOS M05x20 | |
| -O- | 02 | PEÇAS DE FIXAÇÃO LATERAL TRASEIRA INFERIOR LOWER REAR SIDE FIXING PARTS PIEZAS DE FIJACIÓN LATERALES TRASERAS INFERIORES | |
| -P- | 02 | PEÇAS DE FIXAÇÃO LATERAL TRASEIRA SUPERIOR UPPER REAR SIDE FIXING PARTS PARTE SUPERIOR TRASERA PIEZAS DE FIJACIÓN | |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Tools Necessary | Herramientas necesarias



Chave Torx nº25
Spanner Torx nº25
Chave Torx nº25



Estilete
Utility knife
Cutter



Chave Torx nº30
Spanner Torx nº30
Llave Torx nº30

Acesse o Manual



ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949
BUREAU VERITAS
Certification



Fone / S.A.C: +55 17 3641-9030
Av. Primo Campagnoli, Nº 1173
Distrito Industrial II
CEP: 15775-000
Santa Fé do Sul/SP - Brasil

/flashcoveroficial
www.flashcover.com.br

IMPORTANT Proprietário: Solicite ao instalador instruções de uso e manuseio. Usada corretamente, prolongará a vida útil de sua capota. Lave a capota marítima somente com água e sabão neutro, evite produtos químicos. Eles comprometem a resistência da costura e mancham o vinil.
IMPORTANT Owner: ask the installer for using and handling instructions. Correctly using will expand your cover lifespan. Wash the cover using only water and mild soap, avoiding chemical products. They compromise the sewing resistance and stain the vinyl.
IMPORTANT Proprietário: Solicita al instalador instrucciones de uso y manuseo. Usada correctamente, prolongará la vida útil de su capota. Lave la capota marítima solamente con agua y jabón neutro, evita productos químicos. Ellos comprometen la resistencia de la costura y manchan el vinil.

01

Introduzir a peça no bolso da lona, colar a borracha esponjosa (-K-) que segue enrolada juntamente com a lona. Com o junção lateral (-E-) encaixada na lona, parafusar no perfil dianteiro (-B-).

After introducing the part in the pocket of the canvas, paste the foam rubber (-K-) that is wrapped together to the canvas. When having the lateral connection (-E-) fixed to the canvas, screw the front bar (-B-).

Tras introducir la pieza en el bolsillo de la lona, pega la goma esponjosa (-K-) que sigue envuelta junto a la lona. Con la junción lateral (-E-) encajada en la lona, la atornille al perfil delantero (-B-).

Utilizar chave Allen nº5
Use Allen Spanner nº5
Usó llave Allen nº5

02

Soltar os ganchos internos, posicionar a peça de fixação (D) e (O) entre o gancho da pick up, e parafusa-los utilizando os parafusos originais.

Loosen the internal hooks, position the fixing piece (D) and (O) between the pick-up hook, and screw them together using the original screws.

Afloje los ganchos internos, coloque la pieza de fijación (D) y (O) entre el gancho de recogida, y atornillelas con los tornillos originales.

Utilizar Chave Torx nº30
Use Torx Spanner nº30
Usó llave Torx nº30

03

Fixar a peça (P) no perfil lateral, posicione a barra sobre a borda da pick-up e utilize os parafusos para prender a barra (H) nas peças (D) e (O) respeitando a medida.

Attach part (P) to the side profile, position the bar over the edge of the pick-up and use the screws to attach the bar (H) to parts (D) and (O) in accordance with the measurement.

Fije la pieza (P) al perfil lateral, coloque la barra sobre el borde del recogedor y utilice los tornillos para fijar la barra (H) a las piezas (D) y (O) de acuerdo con la medida.

Utilizar chave Allen nº5
Use Allen Spanner nº5
Usó llave Allen nº5

04

Retirar os parafusos originais da parte frontal. Após isso alinhar o perfil de alumínio dianteiro (-B-) com os furos da caçamba e prende-los utilizando os parafusos (-N-) que acompanham o kit.

Remove the front original screws. After that align the front aluminum profile (-B-) with the bore holes and secure them using the screws (-N-) that accompany the kit.

Sacar los tornillos originales de la parte frontal. Después de eso alinee el perfil de aluminio delantero (-B-) con los agujeros del cucharón y sujetándolos utilizando los tornillos (-N-) que acompañan al kit.

Deixar a aba da borracha virada para cima.
Leave the rubber flap facing up.
Dejar la lengüeta del caucho hacia arriba.

Utilizar Chave Philips
Use Phillips Screwdriver
Usó llave Philips

Utilizar chave Allen nº5
Use Allen Spanner nº5
Usó llave Allen nº5

05

Parafusar a peça de junção (-E-) no perfil lateral (-H-), utilizando os parafusos.

Screw the junction piece (-E-) in the lateral bar (-H-) using screws.

Atornille la pieza de unión (-E-) en el perfil lateral (-H-), utilizando los pernos.


Encaixe a lâmina plástica da lona (-A-) por baixo da ponteira abulada (-G-) para um perfeito acabamento sem rugas.

Fit the plastic blade of the canvas (-A-) under the plastic tip (-G-) for a perfect unlined finishing.


Encaja la lámina plástica en la lona (-A-) por abajo de la puntera de plástico (-G-) para un perfecto acabado sin arrugas.

Utilizar chave Allen nº5
Use Allen Spanner nº5
Usó llave Allen nº5



06 Retire o Santo Antônio, os ganchos laterais e parafusos da parte frontal.
 Remove the roll bar, side hooks, and front screws.
 Retire la barra antivuelco, los ganchos laterales y los tornillos del frente.

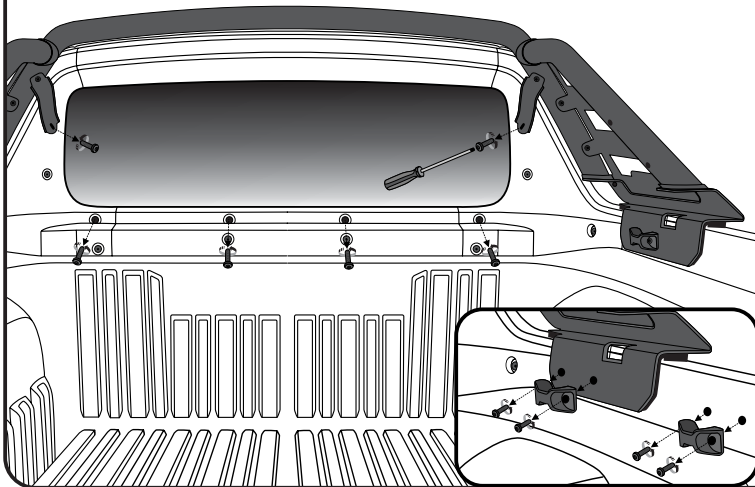

Remova a borracha original da base, aplique a borracha na base e a borracha no vidro traseiro que acompanha no kit.
 Remove the original rubber from the base, apply the rubber to the base, and the rubber to the rear glass included in the kit.
 Retire la goma original de la base, aplique la goma en la base y la goma en el vidrio trasero que se incluye en el kit.

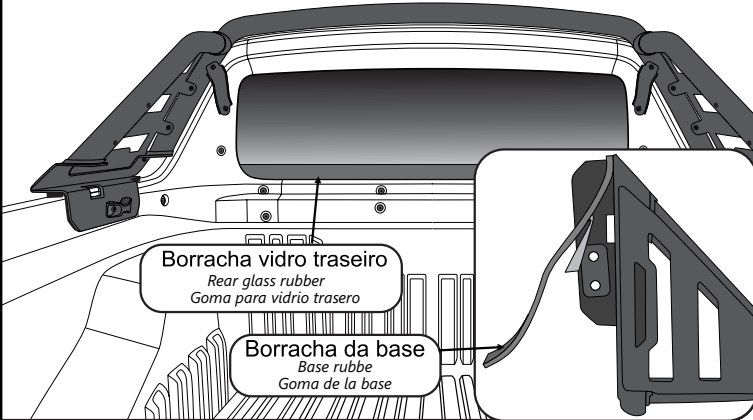


07 Fixar o Santo Antônio, com os ganchos laterais utilizando a peça (D) que acompanha no kit.
 Attach the roll bar with the side hooks using piece (D) included in the kit.
 Fijar la barra antivuelco con los ganchos laterales utilizando la pieza (D) que se incluye en el kit.

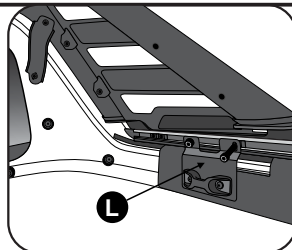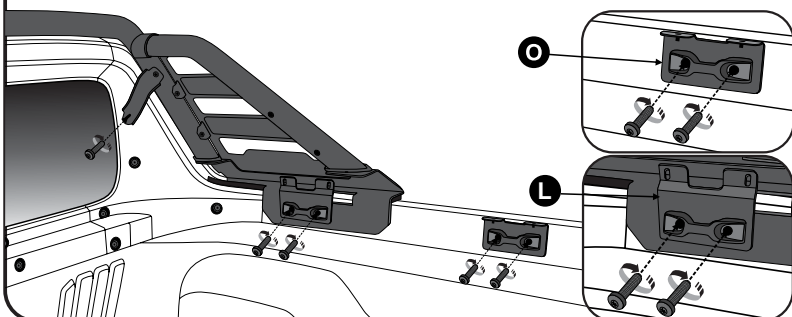


Observar que a borracha tem ter uma sobra na parte frontal da base.
 Note that the rubber should have an excess at the front of the base.
 Observar que la goma debe sobresalir en la parte frontal de la base.

Posicionar perfil lateral (H) sobre a lateral da pick-up, conforme imagem acima.
 Position side profile (H) on the side of the pickup, as shown in the image above.
 Posicionar el perfil lateral (H) en el lateral de la camioneta, según la imagen de arriba.

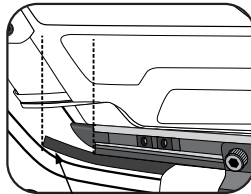


Sobra da borracha
 Rubber excess
 Exceso de goma



08 Encaixe a lâmina plástica da lona (-A-) por baixo da ponteira abaulada (-G-) para um perfeito acabamento sem rugas.
 Fit the plastic blade of the canvas (-A-) under the plastic tip (-G-) for a perfect unlined finishing.
 Encaja la lámina plástica en la lona (-A-) por abajo de la puntera de plástico (-G-) para un perfecto acabado sin arrugas.

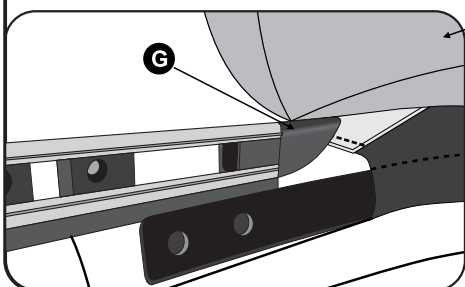


Parafusar a peça de junção (-E-) no perfil lateral (-H-), utilizando os parafusos.
 Screw the junction piece (-E-) in the lateral bar (-H-), utilizing the screws.
 Atornille la pieza de unión (-E-) en el perfil lateral (-H-), utilizando los pernos.

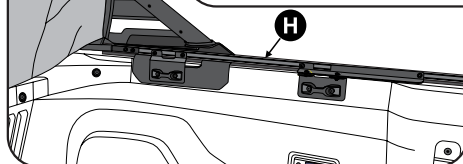


Fixar a peça (P) no perfil lateral, posicione a barra sobre a borda da pick-up e utilize os parafusos para prender a barra (H) nas peças (D) e (O) respeitando a medida.
 Attach part (P) to the side profile, position the bar over the edge of the pick-up and use the screws to attach the bar (H) to parts (D) and (O) in accordance with the measurement.
 Fije la pieza (P) al perfil lateral, coloque la barra sobre el borde del recogedor y utilice los tornillos para fijar la barra (H) a las piezas (D) y (O) de acuerdo con la medida.

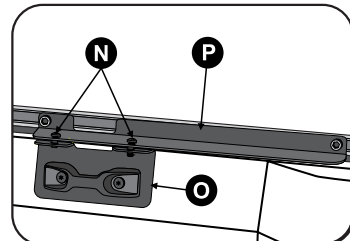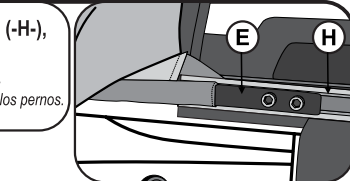


09 Dividir os suportes dos tensores (-F-) proporcionalmente sobre o perfil lateral e aperte-os. Encaixar os tensores (-J-) no suporte (-F-) que se encontra fixado no perfil lateral.
 Fix the support brackets (-F-) for the tension bars in the side profile uniformly. To fit in tension bars (-J-) in the support (-F-) already fixed.

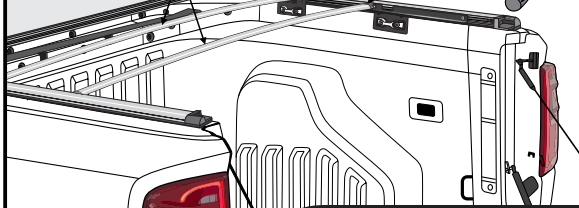

Fijar los soportes de apoyo (-F-) para las barras de tensión en el perfil lateral uniformemente.
 Montar las barras de tensión (-J-) en el soporte ya fijado que se encuentra fijado en el perfil lateral (-F-), y encaja la otra extremidad.

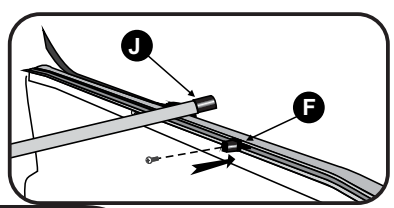

INSTRUÇÃO PARA A MONTAGEM DOS TENSORES NA LINHA ROLLER

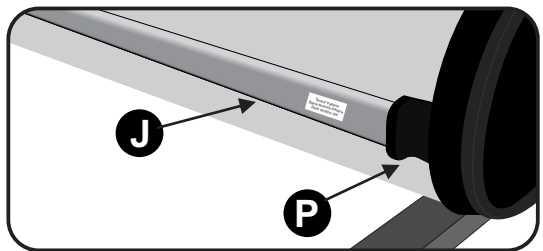


Os tensores (-J-) seguem com uma etiqueta de identificação, para sua posição correta, encaixe totalmente na ponteira do tensor (-P-) costurada na lona marítima (-A-) em ambos os lados.

The tensioners (-J-) follow with a label identifying which position is correct, fully fitting the tip seam (-P-) on the vinyl (-A-) both sides.

Los tensores (-J-) siguen con una etiqueta identificando cuál es la posición correcta, encaja totalmente en la punta (-P-) de la costura en la lona (-A-) ambos lados

• Verificar se o conjunto de trek está encaixado corretamente.
 Check that the trek set is properly seated.
 • Fechar de forma simultânea as duas extremidades da capota.
 Simultaneously close the two ends of the tonneau cover.
 Compruebe que el conjunto de trek está correctamente acoplado.
 Cerrar de forma simultânea los dos extremos de la lona marítima.

ERRADO
 Wrong
 Mal

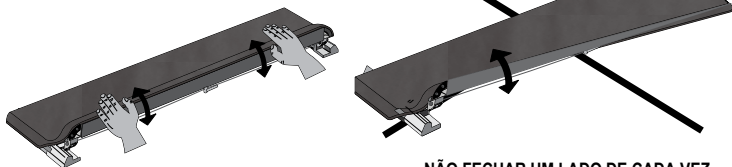

NÃO FECHAR UM LADO DE CADA VEZ
 DO NOT CLOSE ONE SIDE AT A TIME.
 NO CERRAR UN LADO DE CADA VEZ.

Lubrificar os pinos e mantê-los lubrificadas.
 Lubricate the pins and keep them lubricated.
 Aceitar los pinos y mantenerlos aceitados.



• Encaixar corretamente o Conjunto do Trek e pressionar suavemente as duas extremidades até o seu travamento.

• To close, correctly attach the Trek Set and softly press both edges until they lock.

• Para cerrar, encaja correctamente el Conjunto del Trek y presiona suavemente las dos extremidades hasta su trabamiento.

• Encaixar o Baguete existente na lona -A- nos perfis de alumínio -B-.

Attach the existing plastic profile to the canvas -A- in the aluminum profiles -B-.

Encaja el perfil plástico existente en la lona -A- en los perfiles de aluminio -B-.

